

**VOLT CRAFT®****CZ**

NÁVOD K OBSLUZE

Analogový multimeter VC-5080**VOLT CRAFT.****Obj. č.: 121 88 59**

1. Úvod

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analogového multimetu VC-5080.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znova kdykoliv přečíst!

Voltcraft® - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti sítové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřicí techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy „Voltcraft“ optimální řešení.

Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky **Voltcraft®**.

Obsah

	Strana
1. Úvod	1
2. Účel použití měřícího přístroje	3
3. Rozsah dodávky	3
4. Bezpečnostní předpisy	4
5. Ovládací prvky měřícího přístroje a další jeho součásti	6
6. Symboly na otočném přepínači funkcí měření a na stupnicí	8
7. Uvedení měřícího přístroje do provozu	9
Vložení baterií do přístroje (výměna baterií)	9
Otočný přepínač funkcí a rozsahů měření (zapínání a vypínání měřícího přístroje)	10
Funkce automatického vypínání měřícího přístroje	10
Měřící kably	10
8. Provádění měření	10
Použití tlačítka Vrms / Vp-p	10
Vyrovnání nuly (vyrovnaní ručičky nad stupnicí do nulové polohy)	10
a) Měření stejnosměrných a střídavých napětí	11
Při měření stejnosměrných napětí (DC) postupujte následovně:	11
Při měření střídavých napětí (AC) postupujte následovně:	12
b) Měření stejnosměrného proudu	13
Při měření stejnosměrného v rozsahu do max. „10 A“ postupujte následovně:	13
Při měření stejnosměrného proudu v rozsahu do max. „250 mA“ postupujte následovně:	13
c) Měření velikosti odporu (rezistorů)	14
d) Akustická kontrola průchodnosti obvodů	15
e) Testování diod	16
f) Testování tranzistorů	17
g) Měření kmitočtu (frekvence)	18
9. Údržba přístroje, výměna pojistky	19
Údržba a čištění přístroje	19
Výměna pojistky	19
10. Recyklace	20
11. Poruchy přístroje a jejich odstranění	20
12. Technické údaje, tolerance měření	21
Technické údaje	21
Tolerance měření	21

2. Účel použití měřícího přístroje

Koupí tohoto ručičkového (analogového) multimetru jste získali velmi přesný měřící přístroj, který odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. Abyste tento měřící přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali!

Tento přístroj je vybaven následujícími funkciemi měření:

- Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do max. **500 V** včetně měření efektivních hodnot střídavého napětí (True RMS) v kategorii přepětí III proti zemi (CAT III).
- Měření stejnosměrných proudů až do max. **10 A**.
- Měření kmitočtu až do max. **25 kHz**.
- Měření odporu (rezistorů) až do hodnoty **200 MΩ**.
- Měření vnitřního odporu (zkratu) – akustická kontrola průchodnosti obvodu či nízkoohmického svodu, například pojistek, žárovek, přerušení obvodů, kabelů a vedení (pod **200 Ω** akusticky).
- Testování diod.
- Testování tranzistorů.

Tento měřící přístroj (multimetr) je vybaven proti nárazům odolným měřícím mechanismem s ručičkou, která ukazuje na příslušných stupnicích naměřené hodnoty. Tato stupnice se zrcátkem zaručuje přesné odečtení naměřených hodnot. Měřící mechanismus je dále vybaven přítlačnými (napínacími) páskami (TAUT-BAND), které zaručují přesné měření.

Tento multimetr můžete používat k měření v libovolné poloze. Opérka na jeho zadní straně Vám umožní nastavit vhodnou šíkmou polohu přístroje, která Vám usnadní odečítání naměřených hodnot na stupni přístroje. Snímateľný pryžový kryt chrání přístroj před nárazy.

Rozsah měření stejnosměrného proudu v rozsahu do „**250 mA**“ je vybaven keramickou pojistikou proti přetížení. Rozsah měření proudu do „**10 A**“ není vybaven žádnou pojistikou. Z tohoto důvodu, abyste přístroj nepoškodili, nesmíte na tomto rozsahu měřit vyšší proud než 10 A.

Jednotlivé funkce měření a rozsahy měření zvolíte otočným přepínačem.

Tento měřící přístroj je určen jak pro kutily, tak i pro průmyslové použití (profesionály) jakož i pro školní vyučování.

K napájení tohoto přístroje se používá 1 destičková alkalická baterie 9 V (například typu „6LR61“, „MN 1604“, „6F22“ nebo „006P“) a 2 tužkové baterie velikosti „AA“.

Hrotы měřicích kabelů jsou opatřeny kryty. Nezapomeňte před prováděním měření tyto kryty stáhnout z měřicích hrotů.

Před každým měřením vynulujte ručičku stupnice seřizovacím šroubkem pod stupnicí.

Přístroj nesmí být používán v otevřeném stavu, s otevřeným bateriovým pouzdrem nebo s chybějícím krytem bateriového pouzdra.

Jiný způsob používání přístroje než bylo uvedeno výše by mohl vést k poškození tohoto přístroje. Kromě jiného by mohlo být nesprávné používání měřicího přístroje spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby v jeho vnitřním zapojení! Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy!

3. Rozsah dodávky

Multimetr VC-5080

Baterie 9 V

2 baterie velikosti „AA“

Bezpečnostní měřicí kably (červený a černý)

Návod k obsluze

4. Bezpečnostní předpisy

 Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s přístrojem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů..

Tento přístroj opustil výrobní závod v bezvadném stavu a je technicky bezpečný. Aby byl tento stav zachován a abyste zajistili bezpečné používání přístroje, musíte respektovat následující bezpečnostní pokyny a varování:



Pozor! Nebezpečná napětí při dotyku! Nebezpečí ohrožení života!



Přečtěte si návod k obsluze!

CAT III Kategorie přepětí III (měření v domovních instalacích a budovách).

CAT II Kategorie přepětí II (měření domácích spotřebičů).



Třída ochrany (krytí) II (dvojitá izolace).



Zemní potenciál (uzemnění).



Z bezpečnostní důvodů a z důvodu registrace (CE) nesmí být přístroj přestavován a v jeho vnitřním zapojení nesmějí být prováděny žádné změny.

Pokud si nebudeste vědět rady, jak tento měřící přístroj používat a v tomto návodu k obsluze nenašlete příslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka.



Měřící přístroje a jejich příslušenství nejsou hračky a nepatří do rukou malých dětí!



Za přítomnosti dětí buďte zvláště opatrní. Děti mohou strkat do elektrických zařízení různé předměty. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot nebo polystyrénové kuličky představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Ve školách, v učňovských zařízeních a amatérských dílnách by mělo být kontrolováno zacházení s měřicími přístroji odpovědným odborným personálem.




Před každým měřením napětí zkонтrolujte, zda není přístroj přepnut na jiná měření (měření odporu, test diod atd.)



Maximální napětí proti zemi jakéhokoliv vstupu měřicího přístroje nesmí v žádném případě překročit hodnotu 500 V DC / V_{ef} AC (rms) v kategorii přepětí II.

5. Ovládací prvky měřicího přístroje a další jeho součásti

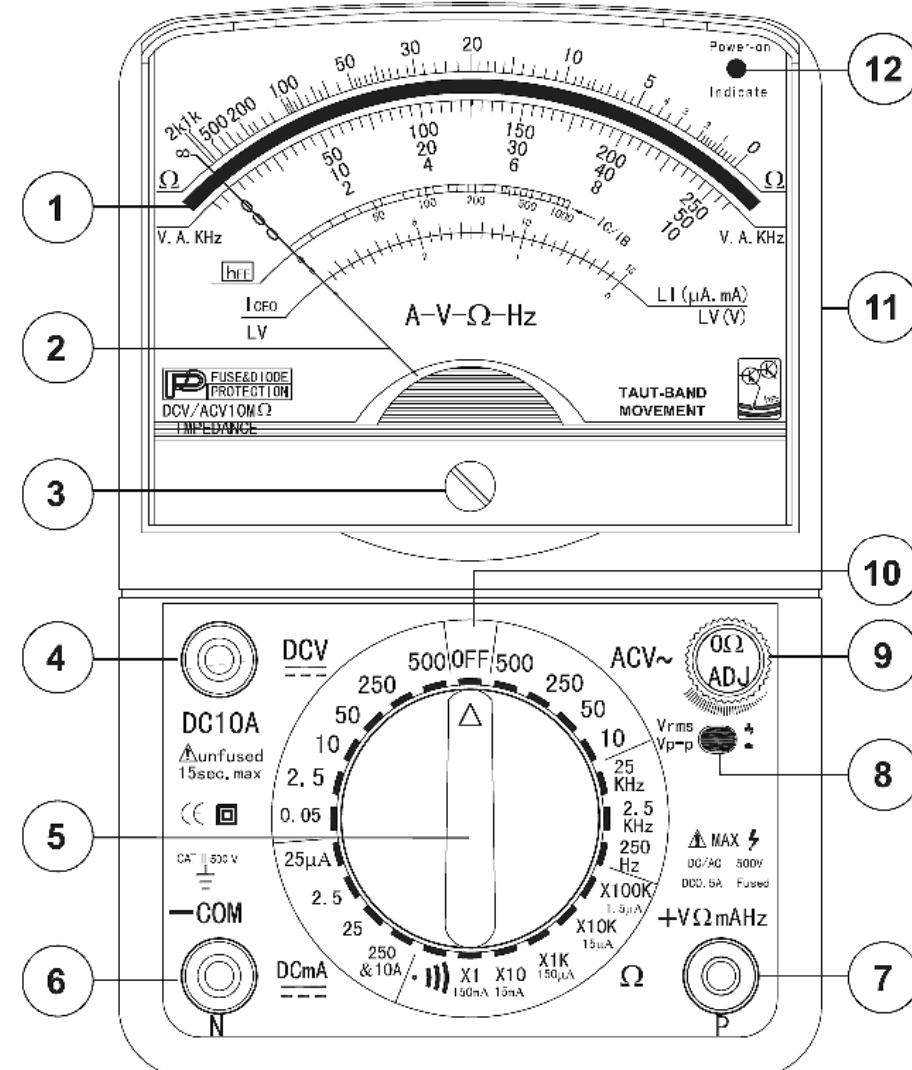

Před každou změnou měřicího rozsahu musejí být hrotы měřicích kabelů odpojeny od měřeného objektu (zdroje proudu).

Služebník: Buďte zvláště opatrní při měření střídavých napětí větších než 25 V (AC) nebo stejnosměrných větších než 35 V (DC). Při dotyku vodičů již s těmito napěťmi můžete utrpět životu nebezpečný úraz elektrickým proudem. Proto před měřením nejdříve vypněte zdroj proudu měřeného objektu, spojte (propojte) měřicí přístroj se zdrojem proudu, na přístroji nastavte požadovaný měřicí rozsah a poté zapněte zdroj proudu. Po ukončení měření zdroj proudu vypněte a přístroj odpojte od měřeného objektu.

Před každým měřením zkонтrolujte přístroj a měřicí kably, zda nedošlo k nějakému poškození. Neprovádějte v žádném případě měření, zjistíte-li poškození izolace měřicích kabelů. K měření používejte jen kably, které jsou k měřicímu přístroji přiloženy. Jen tyto jsou přípustné.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, dbejte na to, abyste se během měření ani nepřímo nedotkli měřicích hrotů a měřených přípojů.

Nepracujte s přístrojem před příchodem a během bouřky, jakož i krátce po bouřce. Hrozí nebezpečí úrazu úderem blesku!

Nepracujte s přístrojem ve vlhkém prostředí. S ohledem na Vaši bezpečnost nesmějí být přístroj a měřicí kably vlhké nebo orosené. Při provádění měření musejí být Vaše ruce, obuv, oděv a podlaha jakož i obvody a zapojení naprostě suché.

Dopravujte s přístrojem v prostorách s nepříznivými okolními podmínkami, ve kterých se nacházejí nebo kde by se mohly vyskytovat hořlavé plyny, výparы nebo zvřízený prach. S ohledem na vlastní nebezpečí dbejte na to, aby se přístroj nebo měřicí kably neosobili či nezvlnily. Nedovolte (neprovádějte) měření v bezprostřední blízkosti:

- a) silních magnetických polí (reproduktoři, magnety),
- b) elektromagnetických polí (transformátory, motory, cívky, relé, stykače, elektromagnety atd.),
- c) elektrostatických polí (náboje / výboje),
- d) vysílačích zařízení nebo vysokofrekvenčních generátorů.

V těchto případech by mohlo dojít ke zkreslení naměřených hodnot.

Nezapínejte přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Vás přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí (místnosti).

Hradec: Pokud předpokládáte, že by měření neproběhlo bez nebezpečí, vypněte přístroj a zajistěte jej proti náhodnému použití (zapnutí). Vezměte na vědomí, že přístroj již nelze bezpečně používat tehdy, když:

- přístroj vykazuje viditelná poškození,
- přístroj nepracuje (nefunguje) a
- jestliže byl přístroj delší dobu uskladněn v nevhodných podmínkách nebo
- byl vystaven těžkému namáhání při přepravě.

Upozornost: Dopravujte rovněž všechny pokyny a bezpečnostní upozornění, které jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách toho návodu k obsluze.

- 1 Stupnice se zrcátkem.
- 2 Ručička stupnice.
- 3 Seřizovací šroubek vyrovnání ručičky na stupnici přístroje do nulové polohy.
- 4 Zdířka „DC10 A“ k měření stejnosměrného proudu v rozsahu do „10 A“ (plus kontakt).
- 5 Otočný přepínač (přepínač funkcí měření a měřících rozsahů).
- 6 Společná zdířka „– COM“ k měření napětí, odporu, frekvence a proudu (minus kontakt).
- 7 Zdířka „+ V Ω mA Hz“ – společná zdířka k měření napětí, odporu, frekvence a stejnosměrného proudu v rozsahu do „250 mA“ (plus kontakt).
- 8 Tlačítko „Vrms / Vp-p“. Toto tlačítko slouží jako přepínač měření efektivních nebo špičkových hodnot střídavého napětí.
- 9 Otočný regulátor „0 Ω ADJ“ – vyrovnání nulové hodnoty odporu.
- 10 Poloha „OFF“ otočného přepínače – vypnutí přístroje.
- 11 Opěrka k položení přístroje na rovnou plochu a bateriové pouzdro (zadní strana).
- 12 Kontrolka signalizující zapnutí přístroje (nutnost výměny baterií).

6. Symboly na otočném přepínači funkcí měření a na stupnici


∞	Překročení rozsahu měření.
$\bullet \parallel$	Funkce akustické kontroly průchodnosti obvodů.
OFF	Vypnutí měřícího přístroje.
ACV 	Střídavé napětí.
DCV	Stejnosměrné napětí.
DCmA	Stejnosměrný proud.
Vrms	Měření efektivní hodnoty střídavého napětí.
Vp-p	Měření špičkové hodnoty střídavého napětí (špička – špička).
mV	Milivolt (tisícina voltu).
V	Volt (jednotka elektrického napětí).
A	Ampér (jednotka elektrického proudu).
mA	Miliampér (tisícina ampéru).
μA	Mikroampér (miliontina ampéru).
Hz	Hertz, jednotka měření kmitočtu (frekvence).
kHz	Kilohertz (tisíc hertzů), jednotka měření kmitočtu (frekvence).
Ω	Ohm (jednotka měření odporu)
kΩ	Kiloohm (tisíc ohmů)
MΩ	Megaohm (milion ohmů)
LI	Měřící (provozní) proud diody.
LV	Napětí v propustném směru (testování diod).
hFE	Zesilovací činitel tranzistoru.
I_{CEO}	Svodový proud mezi kolektorem a emitorem tranzistoru.
I_C	Proud kolektoru tranzistoru.
I_B	Proud báze tranzistoru.

7. Uvedení měřicího přístroje do provozu

Vložení baterií do přístroje (výměna baterií)

Dříve než začnete tento multimeter používat, musíte do něho vložit baterie. Tento přístroj je napájen 1 baterií 9 V a 2 bateriemi velikosti „AA“.

Pokud se na přístroji po jeho zapnutí nerozsvítí kontrolka [12] a pokud nepůjde u tohoto přístroje provést vynulování při měření odporů, provedte v přístroji výměnu baterií.

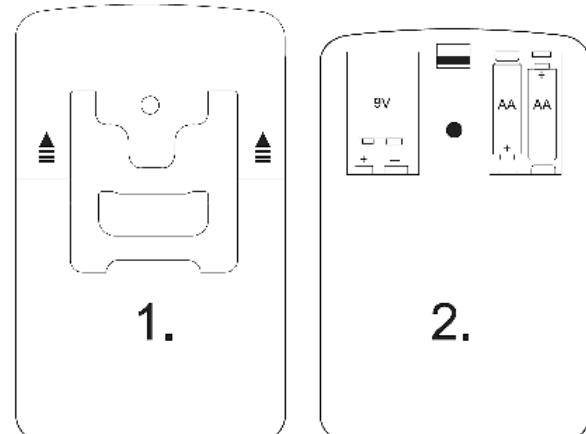

- Odpojte měřicí přístroj od měřeného okruhu, vytáhněte z přístroje všechny měřicí kabely. Vypněte měřicí přístroj.
- Sundejte z přístroje pryžový kryt. Vhodným šroubovákem vyšroubujte šroubek krytu bateriového pouzdra na zadní straně přístroje (viz 1.). Nyní nadzvedněte opatrně kryt.
- Vložte do bateriového pouzdra nové baterie správnou polaritou (viz 2.).
- Po provedené výměně uzavřete opět opatrně bateriové pouzdro přístroje.



Přístroj v žádném případě nepoužívejte v otevřený. !Nebezpečí ohrožení života při měření napětí! V přístroji nikdy nenechávejte vybité baterie, protože i baterie s ochranou proti vteření mohou zkorodovat, čímž se mohou uvolnit chemikálie, které by mohly ohrozit Vaše zdraví nebo poškodit či zničit bateriové pouzdro (měřicí přístroj).

Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhadovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!

Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout malé děti nebo domácí zvířata!



Vybité baterie jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K témtu účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách.



Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Otočný přepínač funkcí a rozsahů měření (zapínání a vypínání měřicího přístroje)

Požadované funkce měření (měřicí rozsahy) zvolíte otočením tohoto přepínače [10] do příslušné polohy měření. Tím multimeter též zapnete. Na měřicím přístroji se rozsvítí kontrolka [12].

Měřicí přístroj vypnete otočením tohoto přepínače do polohy „OFF“. Pokud nebudez měřicí přístroj používat, nezapomeňte jej vždy vypnout.

Funkce automatického vypínání měřicího přístroje

Aby nedocházelo ke zbytečnému vybíjení do přístroje vložených baterií, je tento přístroj vybaven funkcí automatického vypínání. Pokud neotočíte během 6 minut otočným přepínačem volby funkcí měření (nebudete-li provádět žádné měření a nevypnete-li přístroj), dojde po uplynutí této doby k automatickému vypnutí měřicího přístroje. Na přístroji přestane svítit kontrolka [12].

Měřicí přístroj v tomto případě opět zapnete otočením otočného přepínače [10] do příslušné polohy funkce měření. Na měřicím přístroji se opět rozsvítí kontrolka [12].

Měřicí kabely

Pro veškerá měření smíte použít pouze měřicí kabely, které jsou k tomuto měřícímu přístroji přiloženy. Používání jiných měřicích kabelů není povolené.

8. Provádění měření



Nikdy nepřekračujte max. povolené vstupní hodnoty. Buďte zvláště opatrní při měření napětí vyšších než 25 V_{ef} AC (rms) nebo 35 V DC. Nedotýkejte se elektrických vodičů, neboť v tomto případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před každou změnou funkce měření odpojte měřicí kabely od měřeného objektu. Používejte k měření pouze přiložené měřicí kabely. Před každým měřením zkontrolujte měřicí kabely (jejich hroty), zda nedošlo k poškození izolace a správné připojení konektorů těchto kabelů do příslušných zdírek na měřicím přístroji. Poškozené měřicí kabely v žádném případě nepoužívejte.



Každé měření začínejte na nejvyšším měřicím rozsahu. Poté můžete provést přepnutí otočným přepínačem na nižší rozsah (aby bylo měření přesnější). Naměřené hodnoty odpovídají výchylce ručičky na příslušné stupnici. K odečtení této hodnoty použijte příslušnou hodnotu (například „50“ odpovídá měřicím rozsahům „50“ a „500“).

Pokud budete provádět měření odporu, dejte pozor na to, aby měřicí body (vývody, kontakty), kterých se dotýkáte měřicími hroty, nebyly pokryty nečistotou, olejem, pájecím lakem (kalafunou) nebo podobnými látkami. Takovéto okolnosti mohou měření zkreslit.

Použití tlačítka Vrms / Vp-p

Pokud nebudez měřit hodnoty střídavého napětí, pak dejte rovněž pozor při provádění měření jiných veličin na polohu tlačítka „Vrms / Vp-p“ [8]. Toto tlačítko nesmí být stisknuto. V tomto případě by byly naměřené hodnoty nepřesné – viz též odstavec „**Při měření střídavých napětí (AC) postupujte následovně**“.

Vyrovnání nuly (vyrovnání ručičky nad stupnicí do nulové polohy)

Před každým měřením proveďte seřizovacím šroubkem [3] (jeho otáčením vhodným šroubovákem doprava nebo doleva) pod stupnicí vyrovnání ručičky na nulovou hodnotu na příslušné stupnici (například na „0 V“). Při měření odporu nejprve zkratujte hrotu měřicích kabelů a poté proveďte vyrovnání ručičky na nulovou hodnotu odporu.

a) Měření stejnosměrných a střídavých napětí



Nikdy nepřekračujte max. povolené vstupní veličiny, ani při měření interferujících stejnosměrných napětí (např. brumové napětí).


Při měření stejnosměrných napětí (DC) postupujte následovně:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do některé polohy „**DCV** 

Při měření střídavých napětí (AC) postupujte následovně:

1. Přepněte otočný přepínač funkci měření do některé polohy „**ACV** 

Při měření střídavých napětí můžete po stisknutí tlačítka „**Vrms / Vp-p**“ [8] (toto tlačítko zaskočí) změřit místo efektivní hodnoty střídavého napětí (Vrms) špičkovou hodnotu střídavého napětí (Vp-p). Abyste mohli měřit jiné veličiny, nezapomeňte toto tlačítko po provedení měření znova stisknout. Toto tlačítko musí zůstat vysunuté v poloze měření efektivní hodnoty – viz odstavec „**Použití tlačítka Vrms / Vp-p**“.

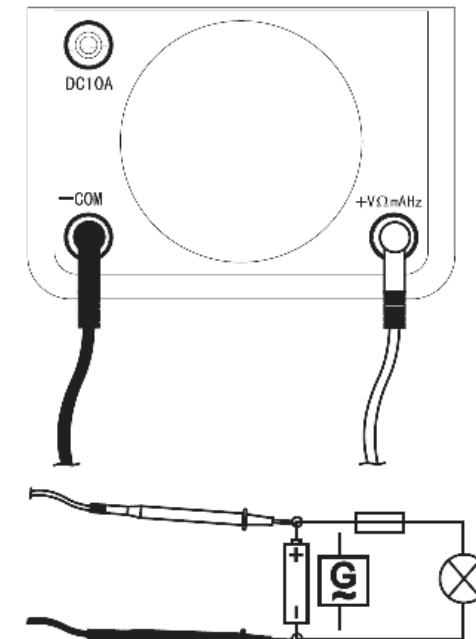

b) Měření stejnosměrného proudu


! Nikdy nepřekračujte max. povolené vstupní veličiny. Měření proudu je dovoleno pouze v okruzích s maximálním napětím 500 V. Při měření v rozsahu do 10 A lze provádět měření pouze po dobu 10 sekund s přestávkami 15 minut za účelem ochlazení do přístroje zabudovaného bočníku.

Při měření stejnosměrného v rozsahu do max. „10 A“ postupujte následovně:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „10 A “.
2. Zapojte měřící kabely do přístroje správnou polaritou. Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „DC10 A“ [4], konektor černého kabelu zapojte do zdírky „– COM“ [6]. Zkontrolujte správný kontakt konektorů měřicích kabelů ve zdírkách a provedte vyrovnání nuly.
3. Propojte oba měřicí hroty do série s měřeným objektem (baterie, obvod, zapojení atd.).
4. Jestliže jste přepolovali (prohodili) měřicí kably, pak se ručička na měřicím přístroji nevychýlí, neboť do přístroje zabudovaná ochranná dioda zabránila provedení měření. Přerušte v tomto případě provádění měření a přepolojte (prohodte) měřicí kably a měření znova zopakujte.
5. Odečtěte naměřenou hodnotu podle vychýlení ručičky na příslušné stupnici přístroje „A“.
6. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „OFF“.

Při měření stejnosměrného proudu v rozsahu do max. „250 mA“ postupujte následovně:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do některé polohy „mA“ („ μ A“).
2. Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „+ V Ω mA Hz“ [7], konektor černého kabelu zapojte do zdírky „– COM“ [6]. Zkontrolujte správný kontakt konektorů měřicích kabelů ve zdírkách a provedte vyrovnání nuly.
3. Propojte oba měřicí hroty do série s měřeným objektem (baterie, obvod, zapojení atd.).
4. Jestliže jste přepolovali (prohodili) měřicí kably, pak se ručička na měřicím přístroji nevychýlí, neboť do přístroje zabudovaná ochranná dioda zabránila provedení měření. Přerušte v tomto případě provádění měření a přepolojte (prohodte) měřicí kably a měření znova zopakujte.
5. Odečtěte naměřenou hodnotu podle vychýlení ručičky na příslušné stupnici přístroje „A“.
6. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „OFF“.

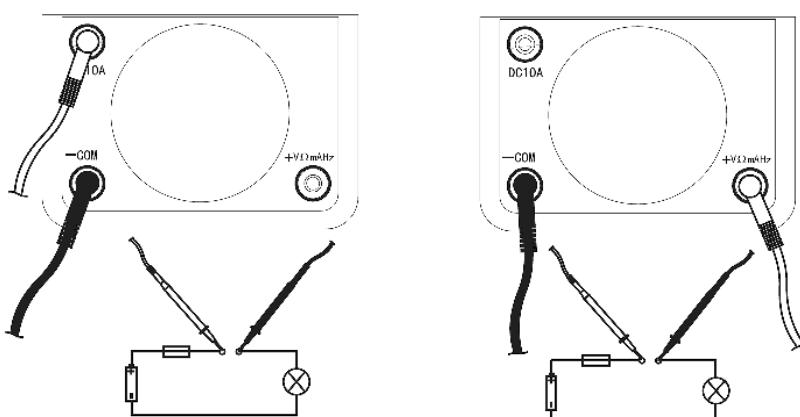


c) Měření velikosti odporu (rezistorů)

! Zajistěte, aby veškeré části obvodů, zapojení a součásti jakož i měřené objekty (rezistory) nebyly pod napětím.

Při měření odporu až do maximální hodnoty 200 M Ω postupujte následovně:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do některé polohy v rozsahu měření odporu „ Ω “.
2. Zapojte měřící kabely do přístroje správnou polaritou (toto není nutné). Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „+ V Ω mA Hz“ [7], konektor černého kabelu zapojte do zdírky „– COM“ [6]. Zkontrolujte správný kontakt ve zdírkách a proveďte vyrovnání nuly následujícím způsobem: Zkratujte oba měřicí hroty a počkejte na ustálení ručičky. Ručička by měla na stupnici ukázat přibližně nulovou hodnotu odporu. V případě potřeby provedte nastavení nulové hodnoty odporu otočným regulátorem „0 Ω ADJ“ [9].
3. Dotkněte se měřicími hroty měřeného objektu (odporu, rezistoru).
4. Odečtěte naměřenou hodnotu podle vychýlení ručičky na stupnici přístroje „ Ω “. Vynásobte ručičkou uvedenou hodnotu na stupnici podle zvoleného měřicího rozsahu. Tím získáte skutečnou hodnotu odporu (**Příklad:** Ručička ukáže hodnotu „100 Ω “ a vy jste zvolili měřicí rozsah „X10 k“, pak skutečná velikost odporu bude „100 x 10 000“ = „1 M Ω “).
5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkci měření do polohy „OFF“.

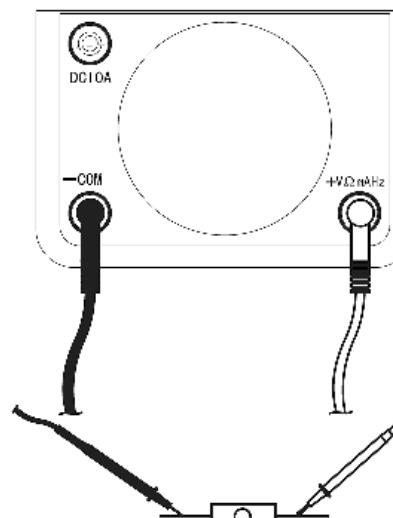

Pokud budete provádět měření odporu, dejte pozor na to, aby měřicí body (vývody, kontakty), kterých se dotýkáte měřicími hroty, nebyly pokryty nečistotou, olejem, pájecím lakem (kalafunou) nebo podobnými látkami. Takovéto okolnosti mohou měření zkreslit.

d) Akustická kontrola průchodnosti obvodu




Zajistěte, aby veškeré části obvodů, zapojení a součásti jakož i měřené objekty nebyly pod napětím.

Touto akustickou kontrolou rychle zjistíte, zda není například přerušeno vedení (kabely), zkонтrolujete pojistky atd. Bude-li mít měřený objekt nižší odpor než 200Ω , ozve se z přístroje akustický signál a na příslušné stupnici odečtete velikost odporu kontrolovaného objektu.

Při kontrole průchodnosti obvodů postupujte následujícím způsobem:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do polohy „ $\bullet\bullet\bullet$ “.
2. Zapojte měřicí kabely do přístroje správnou polaritou (toto není nutné).
Konektor červeného měřicího kabelu zatrčte do zdírky „ $+ V \Omega mA Hz$ “ [7], konektor černého kabelu zapojte do zdírky „ $- COM$ “ [6].
Zkontrolujte správný kontakt ve zdírkách a provedte vyrovnaní nuly následujícím způsobem:
Zkratujte oba měřicí hroty a počkejte na ustálení ručičky. Ručička by měla na stupnici ukázat přibližně nulovou hodnotu odporu. V případě potřeby provedte nastavení nulové hodnoty odporu otočným regulátorem „ $0 \Omega ADJ$ “ [9].
3. Dotkněte se měřicími hroty měřeného objektu (součástka, zapojení, pojistka atd.).
4. Odečtěte naměřenou hodnotu odporu podle vychýlení ručičky na stupnici přístroje „ Ω “.
Bude-li mít měřený obvod (zapojení) nižší odpor než 200Ω , ozve se z měřicího přístroje akustický signál (pípání).
5. Vypněte přístroj přepnutím otočného přepínače funkcí měření do polohy „OFF“.



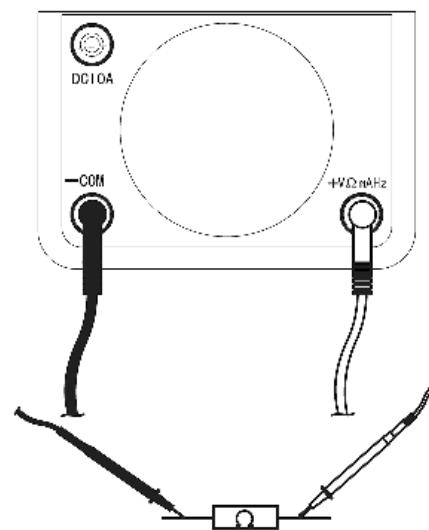


e) Testování diod



Při testování diod zajistěte, aby dioda nebo obvod, do kterého je dioda zapojena, byla (byl) bezpodmínečně bez elektrického napětí. Veškeré okolní kondenzátory (kapacity) musejí být vybitý.

Tímto měřením zjistíte napětí diod v propustném směru (U_F) nebo v závěrném směru (U_R). Dále změříte provozní neboli měřicí proud diod v závěrném směru (I_R) a v propustném směru (I_F). Tato funkce měření proudu se používá k otestování svítivých diod.

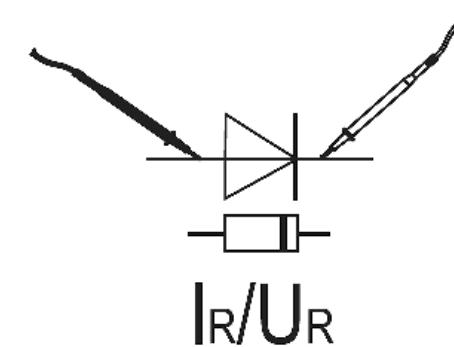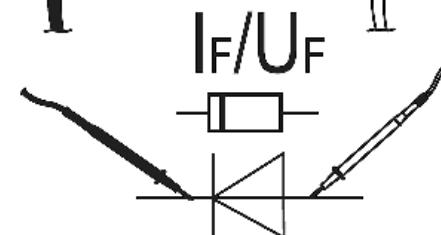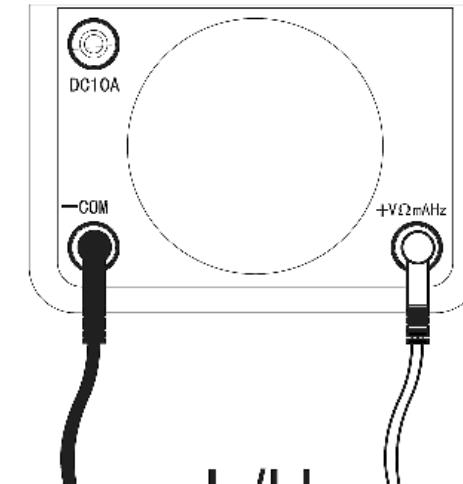

- Přepněte otočný přepínač funkcí měření v rozsahu měření odporu „ Ω “ do polohy, která bude vyhovovat kontrolované diodě. Začněte s nejnižším rozsahem „ $X100k / 1,5 \mu A$ “ a poté pokračujte až do maximálního rozsahu „ $X1 / 150 mA$ “.

Dejte pozor na to, že vysoký proud může (svítivou) diodou poškodit (zničit).

- Zapojte měřící kabely do přístroje správnou polaritou.

Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „+ V Ω mA Hz“ [7], konektor černého kabelu zapojte do zdírky „- COM“ [6].

Zkontrolujte správný kontakt ve zdírkách a provedte vyrovnání nuly následujícím způsobem: Zkratujte oba měřící hroty a počkejte na ustálení ručičky. Ručička by měla na stupnici ukázat přibližně nulovou hodnotu odporu. V případě potřeby provedte nastavení nulové hodnoty odporu otočným regulátorem „0 Ω ADJ“ [9].

3. Při testování diod postupujte následovně:

Dotkněte se měřicími hroty měřeného objektu nebo propojte měřící kabely s měřeným objektem – diodou (objekt nesmí být v žádném případě pod napětím).

- Prověďte kontrolu diody v propustném směru: Hrotom červeného kabelu se dotkněte anody, hrotom černého kabelu se současně dotkněte katody (tato bývá zpravidla označena barevným kroužkem, bodem nebo podobně).

Bude-li průchod PN u kontrolované diody intaktní, naměříte u křemíkové diody v propustném směru napětí cca 0,6 V (mezi 0,45 a 0,75 V DC). (U germaniové diody pak 0,2 až 0,4 V).


U svítivých diod naměříte v propustném směru napětí 1,2 až 1,5 V DC. Bude-li se jednat o svítivé diody s nízkou spotřebou proudu (Low-Current-LED), může zvolený měřící proud přístroje tyto diody rozsvítit.

Tato napětí odečtete na stupnici nebo „LV“.

Provozní (měřící) proud (svítivých) diod odečtete na stupnici „LI“.


Nezměří-li přístroj v propustném směru žádné napětí, je dioda přerušená nebo jste prohodili měřící kabely (černý kabel jste přiložili k anodě, červený ke katodě).

- Nyní prověďte kontrolu (měření) diody v závěrném směru: Prohodte měřící kabely - hrotom červeného kabelu se dotkněte katody, hrotom černého kabelu se současně dotkněte anody. Pokud není dioda vadná, přístroj neukáže žádné napětí.

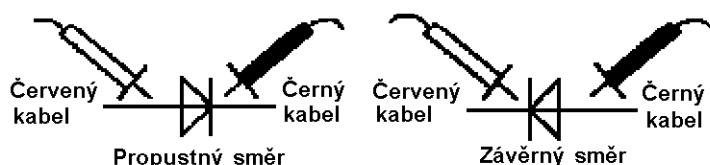

f) Testování tranzistorů


Tímto měřením zjistíte zesilovací činitel tranzistorů (h_{FE}), který představuje podíl mezi proudem kolektoru (I_C) a báze tranzistoru (I_B). K tomuto účelu budete potřebovat zapojit mezi kolektor (C) a bázi (B) testovaného tranzistoru odpór (rezistor) s hodnotou $24 k\Omega$. Tímto zapojením přivedete na bázi tranzistoru proud.

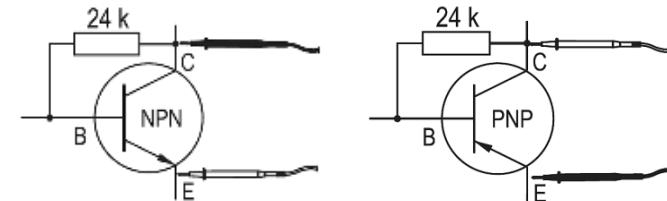

- Přepněte otočný přepínač funkcí měření v rozsahu měření odporu „ Ω “ do polohy měřícího proudu $15 mA$ „ $X10 / 15 mA$ “.

- Zapojte měřící kabely do přístroje správnou polaritou.

Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „+ V Ω mA Hz“ [7], konektor černého kabelu zapojte do zdírky „- COM“ [6].

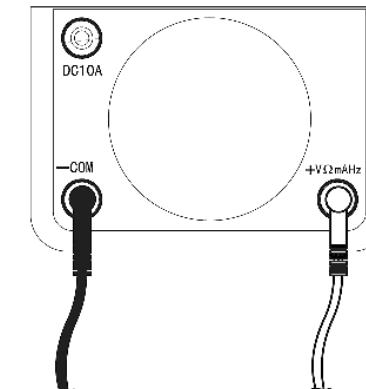

Zkontrolujte správný kontakt ve zdírkách a provedte vyrovnání nuly následujícím způsobem: Zkratujte oba měřící hroty a počkejte na ustálení ručičky. Ručička by měla na stupnici ukázat přibližně nulovou hodnotu odporu. V případě potřeby provedte nastavení nulové hodnoty odporu otočným regulátorem „0 Ω ADJ“ [9].

- Tranzistor NPN:** Hrotom černého měřicího kabelu se dotkněte kolektoru tranzistoru (C), hrotom červeného měřicího kabelu se dotkněte emitoru tranzistoru (E).

Tranzistor PNP: Hrotom červeného měřicího kabelu se dotkněte kolektoru tranzistoru (C), hrotom černého měřicího kabelu se dotkněte emitoru tranzistoru (E).

- Změřený zesilovací činitel tranzistoru odečtete na stupnici „ hFE “. Nezobrazí-li se na této stupnici žádná naměřená hodnota, pak měřte tranzistor v závěrném směru (provedli jste prohodení měřicích kabelů) nebo je tranzistor vadný (přerušený).



Nezapojíte-li mezi bázi a kolektor tranzistoru odpor (rezistor) s hodnotou $24 k\Omega$, pak změříte svodový proud mezi kolektorem a emitorem tranzistoru, jehož hodnotu v mA odečtete na stupnici „ I_{CEO} “.


g) Měření kmitočtu (frekvence)

Nikdy nepřekračujte maximální přípustné střídavé napětí 10 V AC.



Při měření kmitočtu až do max. hodnoty 25 kHz (2,5 až 10 V AC) postupujte následovně:

1. Přepněte otočný přepínač funkcí měření do některé polohy „Hz“ nebo „kHz“.
2. Zapojte měřící kabely do přístroje správnou polaritou (toto není nutné). Konektor červeného měřicího kabelu zatrče do zdírky „+ V Ω mA Hz“ [7], konektor černého kabelu zapojte do zdírky „– COM“ [6].

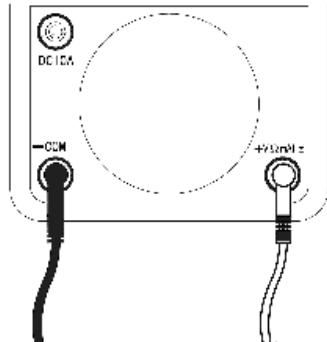

Zkontrolujte správný kontakt ve zdírkách a provedte vyrovnání nuly.

3. Propojte měřící kabely s měřeným objektem (generátor, obvod atd.).
4. Odečtěte naměřenou hodnotu kmitočtu podle vychýlení ručičky na stupnici přístroje „kHz“.

9. Údržba přístroje, výměna pojistky

Údržba a čištění přístroje

Aby byla zaručena přesnost přístroje na velmi dlouhou dobu, měla by se provést jednou za rok kalibrace přístroje (například v některém z našich servisních středisek). Jinak přístroj kromě občasné výměny baterií (případně pojistky) a příležitostného čištění, nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud provedete na přístroji vlastní změny (úpravy) nebo opravy, zanikne nárok na záruku.

K čištění přístroje nebo okénka stupnice používejte čistý, antistatický a suchý čisticí hadík bez žmolků a chloupků.




K čištění přístroje nepoužívejte žádné uhličitanové čisticí prostředky (sodu), benzín, alkohol nebo podobné látky (ředitla barev a laků). Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výparы těchto čisticích prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění přístroje nepoužívejte v žádném případě nástroje s ostrými hrancami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod.

Výměna pojistky

Při výměně pojistky dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Zajistěte, aby vyměňovaná pojistka byla stejného typu a měla stejnou jmenovitou proudovou hodnotu. Použití drátem opravených pojistek nebo přemostění kontaktů pojistek není dovoleno. Při výměně pojistky odpojte měřící přístroj od měřeného okruhu a vypněte jej. Vytáhněte z přístroje všechny měřící kabely.

Sudejte z měřicího přístroje pryzávý kryt. Vhodným šroubovákem otevřete opatrně kryt bateriového pouzdra přístroje na jeho zadní straně vyšroubováním jednoho šroubku vhodným šroubovákem (viz 1.).

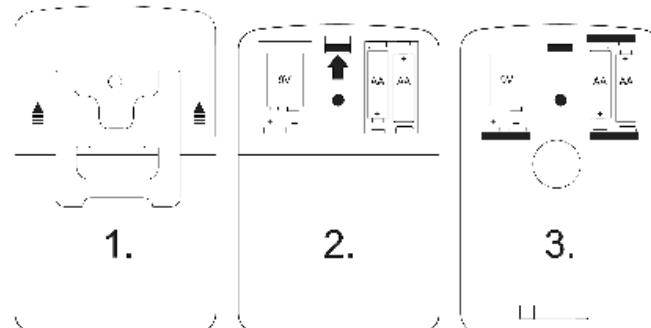

Zatlačte na uzávěr z umělé hmoty mezi oběma bateriovými pouzdry směrem nahoru (viz 2.). Tím uvolníte pouzdro přístroje. Sudejte z přístroje opatrně toto pouzdro (viz 3.). Pojistka bude nyní přístupná a můžete ji vyměnit.

Pojistka měřicího rozsahu „250 mA“: Rychlá keramická pojistka 0,5 A / 500 V / 6,3 x 32 mm



Po výměně pojistky provedte zpětnou montáž krytu přístroje.

Přístroj použijte k měření až po uzavření a zašroubování krytu.

10. Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vracovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonních ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

11. Poruchy přístroje a jejich odstranění

Tento měřicí přístroj byl zkonstruován podle nejnovějšího stavu techniky. Přesto se však mohou objevit problémy nebo závady. Z tohoto důvodu popisujeme v následující tabulce, jak některé z těchto poruch a závad sami a poměrně snadno odstranit. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy!

Závada	Možná příčina a její odstranění
Nelze provádět žádné měření:	Mají měřicí kably pevný kontakt ve zdírkách přístroje? Svití na přístroji kontrolka zapnutí přístroje? Nemí (nejsou) vybité (vybité) baterie?
Nelze provádět měření proudu (mA):	Nedošlo k přepálení pojistky obvodu měření mA?
Nedochází k žádné změně naměřených hodnot:	Připojili jste měřicí kabely do správných zdírek? Zvolili jste správný způsob měření (AC / DC)?
Přístroj ukazuje nesprávné naměřené hodnoty:	Provědli jste vyrovnaní nulové polohy ručičky nad stupnicí měřicího přístroje? Nezůstalo (kromě měření střídavého napětí) náhodou stisknuté tlačítka „Vrms / V p-p“?

12. Technické údaje, tolerance měření

Technické údaje

Přepěťová kategorie:	CAT III (500 V proti zemi)
Max. měřené napětí:	500 V
Vstupní odpor:	cca 10 MΩ
Napájení:	9 V + 2 x 1,5 V (AA)
Teplota pro zaručenou přesnost:	+ 18 °C až + 28 °C
Provozní teplota:	0 °C až + 40 °C
Skladovací teplota:	- 10 °C až + 50 °C
Relativní vlhkost vzduchu:	< 75 %, nekondenzující
Max. prov. nadmořská výška:	2000 m
Hmotnost přístroje:	cca 360 g
Rozměry (D x Š x V):	160 x 104 x 44 mm

Tolerance měření

Přesnost měření je uvedena v \pm (% zobrazené hodnoty na stupnici).

Přesnost měření je zajištěna po dobu 1 roku při teplotě $+ 23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$, při relativní vlhkosti vzduchu mňžší než 75 %, nekondenzující.

Měření stejnosměrného napětí, ochrana proti přepětí: 500 V (vnitřní odpor 10 MΩ)

Rozsah [V]	Přesnost
0,05	$\pm 4\%$
2,5 / 10 / 50 / 250 / 500	$\pm 3\%$

Měření střidavého napětí, ochrana proti přepětí: 500 V (40 až 400 Hz, vnitřní odpor 10 MΩ)

Rozsah [V]	Přesnost
10 / 50 / 250 / 500	$\pm 4\%$

Měření stejnosměrného proudu

Rozsah	Přesnost VC-2020	Poznámka
25 µA / 2,5 mA / 25 mA / 250 mA	$\pm 3\%$	Pokles napětí: $\leq 250 \text{ mV}$ Pojistka: F 0,5 A / 500 V (10 A: $\leq 0,15 \text{ V}$)
10 A	$\pm 4\%$	Bez pojistky

Měření odporu (rezistorů), ochrana proti přetížení: 250 V

Rozsah [Ω]	Přesnost
x1 / x10 / x1k / x10k / x100 k	$\pm 3\%$

Akustická kontrola průchodnosti obvodů

Měření odporu	< 200 Ω
---------------	---------

Měření kmitočtu (frekvence), ochrana proti přetížení: 250 V DC / AC

Rozsah	Přesnost	Poznámka
250 Hz / 2,5 kHz / 25 kHz	$\pm 3\%$	2,5 V až 10 V

Test diod

Měřící (zkušební) proud	1,5 µA (x100k) 15 µA (x10k) 0,15 mA (x1k) 15 mA (x10) 150 mA (x1)
-------------------------	---

Test tranzistorů

Rozsah	Poznámka
hFE 0 až 1000	
Zkušební proud	cca 10 µA (x10)
Zkušební napětí	Max. 3,2 V DC



VOLTCRAFT.

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhý kopii tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/KU/2/2016