

CROSSLINE P2 GREEN

SOLA

PASSION FOR PRECISION

- DE Gebrauchsanweisung
- EN Operating instructions
- FR Manuel d'instructions
- IT Istruzioni d'uso
- ES Instrucciones de uso
- NL Gebruiksaanwijzing
- RU Руководство по применению
- PL Instrukcja obsługi
- LT Eksploatacijos instrukcija
- LV Lietošanas instrukcija
- SR Uputstvo za upotrebu
- CS Návod k použití
- RO Manual de utilizare
- BG Ръководство за употреба
- HU Használati útmutató





Rozsah dodávky přístroje CROSSLINE P2 GREEN

1. Liniový a bodový laser CROSSLINE P2 GREEN
2. laserové brýle LB GREEN
3. tužkové baterie (typ AA)
4. zařízení pro rychlé spuštění
5. kufřík
6. Nástěnný držák WH



5.



1.



2.



3.



6.



4.



2.1 Součásti přístroje, signalizační a ovládací prvky

1. výstupní otvor laserového paprsku
2. vypínač, přepravní pojistka
3. upevnění stativu 5/8"
4. upevnění stativu 1/4"
5. víko přihrádky na baterie
6. tlačítko H/V





Návod k použití liniového a bodového laseru CROSSLINE P2 GREEN

K tomuto návodu

Srdečně blahopřejeme ke koupi vašeho nového liniového laseru CROSSLINE P2 GREEN! Získali jste měřicí přístroj SOLA, se kterým budete pracovat snadněji, přesněji a rychleji.

Abyste mohli využívat plného rozsahu funkcí tohoto měřicího přístroje a ovládali ho bezpečným způsobem, dodržujte prosím následující pokyny:

- Přečtěte si tento návod k použití, než přístroj uvedete do provozu.
- Uchovávejte návod k použití vždy u přístroje.
- Předávejte tento přístroj jiným osobám jen s návodem k použití.
- Nedopusťte, aby umístěné výstražné štítky byly nerozeznatelné.

Obsah

1. Všeobecné pokyny
2. Popis
3. Technické údaje
4. Bezpečnostní pokyny
5. Bezpečnost/klasifikace laseru
6. Uvedení do provozu
7. Ovládání
8. Zkouška přesnosti
9. Údržba, skladování a přeprava
10. Rozsah dodávky a příslušenství
11. Vyhledávání poruch
12. Likvidace
13. Záruka výrobce
14. ES prohlášení o shodě



1. Všeobecné pokyny

1.1 Signální slova a jejich význam

NEBEZPEČÍ

Znamená bezprostředně hrozící nebezpečí, které má za následek závažná poranění nebo smrt.

VAROVÁNÍ

Znamená eventuálně nebezpečnou situaci, která má za následek závažná poranění nebo smrt.

POZOR

Znamená eventuálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek lehká poranění nebo věcné škody.

POZNÁMKA

Znamená pokyny k použití nebo jiné užitečné informace.

1.2 Piktogramy a další upozornění

1.2.1 Výstražné značky



Varování před obecným nebezpečím

1.2.2 Symboly



 
Před použitím si přečtěte návod k použití



Baterie a přístroje nesmí být likvidovány jako domovní odpad



Nevhazujte baterie do ohně



Nezahřívajte baterie na teplotu nad 60 °C



Přístroj laserové třídy 2



Nedívejte se do laserového paprsku!



2. Popis

2.1 Součásti přístroje, signalizační a ovládací prvky

1. výstupní otvor laserového paprsku
2. vypínač, přepravní pojistka
3. upevnění stativu 5/8"
4. upevnění stativu 1/4"
5. kryt přihrádky na baterie
6. tlačítko H/V

2.2 Použití v souladu s určením

Přístroj CROSSLINE P2 GREEN je liniový a bodový laser, k jehož ovládní stačí jediná osoba, která tak může provádět horizontální a vertikální nivelaci a vyrovnání. Dále lze pomocí kolmého bodu vyměřovat olovnici ve vertikálním směru.

Přístroj je přednostně určen k použití ve vnitřních prostorech. Při použití venku je nutno dbát, aby okolní podmínky odpovídaly těm ve vnitřním prostoru.

Dosah viditelných laserových čar závisí na okolních podmínkách. Za nepříznivých světelných podmínek nebo při větších vzdálenostech lze k určení polohy laserových čar použít ruční přijímač (ruční přijímač není obsažen v rozsahu dodávky; lze jej získat jako volitelné vybavení).

Postupujte podle údajů v tomto návodu k použití. Zařízení a příslušenství mohou představovat riziko, pokud je používají nepoučené osoby neodborným způsobem nebo v rozporu s určením.



3. Technické údaje

3.1 Liniový laser CROSSLINE P2 GREEN

Pracovní rozsah	
- laserové čáry	r = 25 m*
- přijímač	r = 80 m*
Max. tolerance měření	
- laserové čáry	± 0,2 mm/m
Stupeň krytí	IP 54
Rozsah nivelace (typický)	± 4°
Doba trvání nivelace (typická)	≤ 3 s
Napájení	3 x tužkové baterie 1,5 V (typ AA)
Doba provozu (při 20 °C)	
- s tužkovými bateriemi (typ AA)	7 h
Přípustné teploty	
provozní teplota	-10 °C až +50 °C
skladovací teplota	-20 °C až +60 °C
Laserové diody čar / bodů	515- 650 nm < 1 mW
Laserová třída	2, DIN EN 60825-1: 2014
Upevnění stativu	5/8" a 1/4"
Hmotnost bez baterie	385 g
Rozměry D x Š x V	103 x 85 x 98 mm

*... podle okolních podmínek na pracovišti. Změny (schemata, popisy a technické údaje) vyhrazeny.



4. Bezpečnostní pokyny

4.1 Rozsah odpovědnosti

4.1.1 Výrobce

Společnost SOLA je odpovědná za bezchybné dodání výrobku z bezpečnostně technického hlediska včetně návodu k použití a originálního příslušenství.

4.1.2 Provozovatel

Provozovatel je odpovědný za použití výrobku v souladu s určením, práci svých pracovníků, jejich poučení a provozní bezpečnost výrobku.

- Rozumí informacím o ochraně na výrobku a pokynům v návodu k použití.
- Dodržuje místně obvyklé, závodní bezpečnostní předpisy a předpisy prevence nehod resp. zákony a nařízení o bezpečnosti práce.
- Bezodkladně informuje společnost SOLA, pokud se u výrobku nebo při jeho použití vyskytnou bezpečnostní nedostatky.
- Zajistí, aby výrobek nebyl při zjištění vady provozován, a odevzdá jej k odborné opravě.



4.2 Použití v rozporu s určením

- Použití přístroje a příslušenství bez pověření.
- Použití příslušenství nebo doplňkových přístrojů třetími osobami.
- Použití mimo meze použití (viz kap. 3 / Technické údaje).
- Použití za extrémního kolísání teplot bez dostatečné aklimatizace.
- Deaktivování bezpečnostních zařízení a odstranění informačních a výstražných štítků.
- Neautorizované otevření přístroje.
- Provedení přestaveb nebo změn na přístroji nebo příslušenství.
- Úmyslné oslnění třetích osob.
- Nedostatečné zabezpečení místa použití.

4.3 Meze použití

Přístroj CROSSLINE P2 GREEN je vhodný k použití v prostředí trvale obývaném lidmi.

- Nepoužívejte výrobek ve výbušném nebo agresivním prostředí.
- Kontaktujte místní bezpečnostní úřady a osoby pověřené bezpečností, než začnete pracovat v nebezpečném prostředí, v blízkosti elektrických zařízení nebo v podobných situacích.



4.4 Nebezpečí při použití

4.4.1 Všeobecně



VAROVÁNÍ

Chybějící nebo neúplné pokyny mohou mít za následek neodborné použití nebo použití v rozporu s určením. Může takto dojít k nehodám se závažným poraněním osob, věcným škodám, škodám na majetku a životním prostředí.

- Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce a instrukce provozovatele.
- Udržujte přístroj a příslušenství z dosahu dětí.



VAROVÁNÍ

Oslnění laserovým paprskem může nepřímo způsobit závažné nehody, především u osob, které řídí vozidlo nebo obsluhují stroj. Nedívejte se do laserového paprsku.

- Nesměřujte laserový paprsek popř. laserovou rovinu do výše očí nebo nemiřte na osoby.



POZOR

Pád, delší skladování, transport nebo jiné mechanické vlivy mohou způsobit chybné výsledky měření. Před použitím přístroj zkontrolujte, zda není poškozen. Poškozené přístroje nepoužívejte.

- Opravu nechejte provést pouze společností SOLA.
- Před použitím zkontrolujte přesnost přístroje (viz kap. 8 / Zkouška přesnosti).

4.4.2 Baterie / akumulátory



NEBEZPEČÍ

Silné mechanické vlivy mohou způsobit vytečení, požár nebo explozi baterií a akumulátorů nebo se mohou uvolnit toxické látky.

- Baterie a akumulátory neotvírejte a nevystavujte je mechanické zátěži.
- Poškozené akumulátory, nabíječky a nabíjecí stanice nepoužívejte.
- Opravu nechejte provést pouze společností SOLA.



VAROVÁNÍ

Vysoké okolní teploty a ponoření do kapalin může způsobit vytečení, požár nebo explozi baterií a akumulátorů nebo se mohou uvolnit toxické látky.

- Baterie a akumulátory chraňte při přepravě před mechanickými vlivy.
- Baterie a akumulátory nepřehřívejte a nevystavujte je ohni.
- Zabraňte vniknutí vlhkosti do baterií a akumulátorů.
- Poškozené baterie a akumulátory nepoužívejte. Baterie a akumulátory likvidujte odborným způsobem (viz kap. 12 / Likvidace).



VAROVÁNÍ

Zkratem nebo použitím v rozporu s určením se mohou baterie přehřát a hrozí nebezpečí poranění či požáru.

- Baterie nepřpravujte a neuchovávejte v kapsách oděvu.
- Zabraňte kontaktu baterií se šperky, klíči nebo jinými elektricky vodivými předměty.
- Baterie nenabíjejte.
- Nevybíjejte baterie zkratováním.
- Nepájejte baterie v přístroji.
- Nemíchejte staré a nové baterie a nepoužívejte baterie rozdílných výrobců nebo rozdílného typového označení.



VAROVÁNÍ

Při neodborné likvidaci se můžete vy nebo třetí osoby těžce poranit a také znečistit životní prostředí. Při spalování plastových dílů vznikají jedovaté odpadní plyny, z kterých mohou osoby onemocnět. Baterie/akumulátory mohou explodovat, když jsou poškozeny nebo se silně zahřejí, a přitom způsobit otravu, popálení, poleptání nebo znečištění životního prostředí. Neodpovědnou likvidací umožníte neoprávněným osobám používat výrobek v rozporu s určením.

- Výrobek nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem. Přístroj a příslušenství likvidujte odborným způsobem (viz kap. 12 / Likvidace).
- Výrobek trvale udržujte z dosahu neoprávněných osob, především dětí.



4.5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Jako elektromagnetickou kompatibilitu označujeme schopnost výrobků bezchybně fungovat v prostředí s elektronickým zářením a elektrostatickým výbojem, aniž by vyvolávaly elektromagnetické poruchy v jiných přístrojích.

4.5.1 Rušení jiných přístrojů přístrojem CROSSLINE P2 GREEN

I když výrobky splňují přísné požadavky příslušných směrnic a norem, nemůže společnost SOLA bezezbytku vyloučit možnost rušení jiných zařízení (např. když výrobek používáte v kombinaci s cizími zařízeními, jako jsou např. terénní počítače, PC, rádiové přístroje, mobilní telefony, různé kabely nebo externí baterie).

- Při použití počítačů a rádiových přístrojů dodržujte údaje daného výrobce o elektromagnetické kompatibilitě.
- Používejte výlučně originální vybavení resp. příslušenství od společnosti SOLA.

4.5.2 Rušení přístroje CROSSLINE P2 GREEN jinými přístroji

I když výrobek splňuje přísné požadavky příslušných směrnic a norem, nemůže společnost SOLA zcela vyloučit možnost, že intenzivní elektromagnetické záření v bezprostřední blízkosti rádiových vysílačů, bezdrátových telefonů, dieselových generátorů apod. může výsledky měření zkreslit.

- Při měření za těchto podmínek zkontrolujte hodnověrnost výsledků měření.



5. Bezpečnost / klasifikace laseru

Laser CROSSLINE P2 GREEN emituje jednu horizontální čáru 120° a tři vertikální čáry 120°. Výrobek splňuje laserovou třídu 2 podle DIN ČSN 60825-1:2014

Laserová třída 2:

U laserových přístrojů třídy 2 je oko chráněno při náhodném, krátkodobém pohledu zavíracím reflexem víček a/nebo reakcí odvrácením pohledu.



VAROVÁNÍ

Přímý pohled do laserového paprsku přes optické pomůcky (jako např. dalekohledy, teleskopy) může být nebezpečný.



POZOR

Pohled do laserového paprsku může být pro oko nebezpečný.

- Nedívejte se do laserového paprsku.
- Nesměřujte laserový paprsek na jiné osoby.

Štítek na přístroji:



Poloha typového štítku viz zadní strana obálky.

- Typový štítek neodstraňujte!



6. Uvedení do provozu

6.1 Provoz s bateriemi

1. Otevřete víko přihrádky na baterie.
2. Vložte baterie do líniového laseru PLANO P2 se správnou polarizací.
3. Zavřete víko přihrádky na baterie (uzávěr se slyšitelně zaaretuje).

Používejte jen tužkové baterie typu 1,5 V (AA)!

Když přístroj není delší dobu používán, baterie vyjměte.



UPOZORNĚNÍ

Intenzita laserových čar se může lišit podle kvality baterií.





7. Ovládání

7.1 CROSSLINE P2 GREEN

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí:

➤ Otočte vypínač, přepravní pojistku doprava (poloha vypínače I), uvolní se kyvná jednotka. Přístroj vysílá horizontální čáru z výstupního otvoru. Pro zapnutí vertikální čáry stiskněte tlačítko H/V. Přístroj se v zadaném rozsahu náklonu automaticky nivelizuje (viz kap. 3 / Technické údaje).

Vypnutí:

➤ Otočte vypínač, přepravní pojistku doleva (poloha vypínače 0), kyvná jednotka se zajistí, laserová čára zhasne.



UPOZORNĚNÍ

Magnety mohou ovlivnit měřicí přístroj a vést k chybným výsledkům měření.

Když vertikální laserová čára není promítána kolmo ke stěně, popř. k detekční ploše, mohou nerovnosti způsobit chybné výsledky měření.

➤ Dbejte na to, aby byla vertikální čára promítána kolmo ke stěně resp. detekční ploše.

Silné kolísání teploty může vést k chybným výsledkům měření.

➤ Před uvedením do provozu nechejte přístroj aklimatizovat na podmínky okolního prostředí.

Laserové čáry blikají každých 30 sekund, pokud kapacita baterií nebo akumulátoru klesne pod 10 %.

➤ Včas nabijte baterie nebo si připravte další baterie.

7.1.2 Režim PULSE

Aby bylo možné vnímat laserové čáry také ještě v delších vzdálenostech nebo za nepříznivých okolních podmínek, lze použít přijímač REC LGDO. Režim PULSE je u přístroje CROSSLINE P2 GREEN trvale aktivní.

7.1.3 Vytvoření náklonu mimo samonivelační rozsah

Zapnutí:

➤ Otočte vypínač, přepravní pojistku doleva (poloha vypínače %). Přístroj vysílá horizontální čáru z výstupního otvoru. Stiskněte tlačítko V pro zapnutí vertikálních čar.

Pro signalizaci, že je samonivelace deaktivována, blikají čáry každé 4 sekundy.



Vypnutí:

- Otočte vypínač, přepravní pojistku doprava (poloha vypínače 0), kyvná jednotka se zajistí, laserová čára zhasne.




POZOR

Když laserová čára není promítána kolmo k povrchu nebo je povrch nerovný, mohou být výsledky měření zkresleny.


- Dbejte na to, aby laserová čára byla promítána kolmo ke stěně resp. detekční ploše.

7.2 Použití


7.2.1 Horizontální nivelace

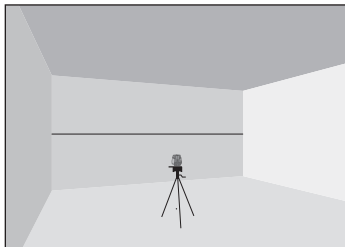


7.2.2 Vertikální nivelace

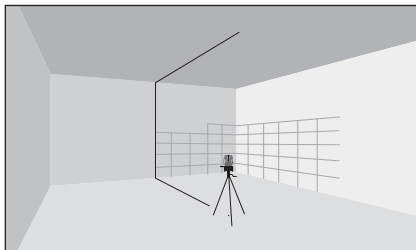


7.2.3 Úhel 90°

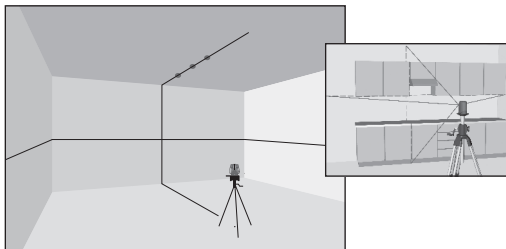


7.2.4 Vyměrování olovnici

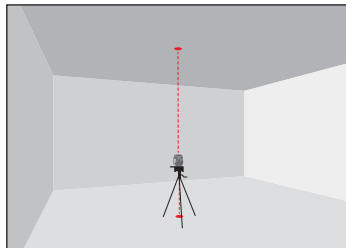

7.2.5 Sklon

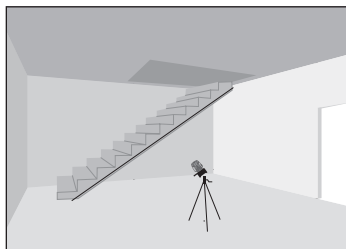

7.2.6 Práce na dálku

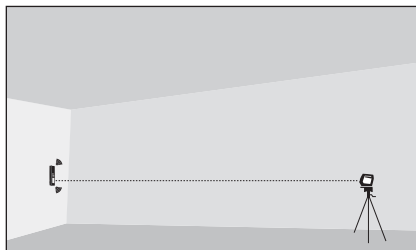

8. Zkouška přesnosti


Před každým měřením prověřte přesnost přístroje CROSSLINE P2 GREEN.

- Před zahájením zkoušky nechejte přístroj, aby se aklimatizoval na podmínky okolního prostředí.

8.1 Zkouška přesnosti vertikální čáry



- Zavěste ovlivni co nejbliže ke stěně vysoké nejméně 3 m.
- Přístroj CROSSLINE P2 GREEN připevňte na stativ do výšky cca 1,2 m.
- Postavte přístroj cca 3 m před šňůru ovlivni.
- Zapněte přístroj CROSSLINE P2 GREEN a promítněte vertikální laserovou čáru na šňůru ovlivni.

Když je odchylka větší než 4 mm, je nutné přístroj seřídit. Obratťe se na svého prodejce.

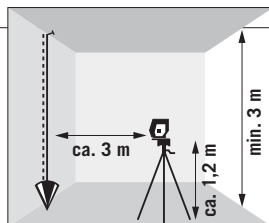


8.2 Zkouška nivelační přesnosti horizontální čáry

1. Vyberte dvě vodorovné, rovné stěny (A a B), které jsou od sebe vzdáleny cca 10 m.
 - Přístroj CROSSLINE P2 GREEN připevňte na stativ a umístěte jej do vzdálenosti cca 20 cm od stěny A.
 - Vyznačte průsečík ① vertikální a horizontální laserové čáry na stěnu A.
2. Otočte přístroj CROSSLINE P2 GREEN o 180° a vyznačte bod ② na stěnu B.
 - Umístěte laser do stejné výšky cca 20 cm před stěnu B a vyznačte bod ③ na stěnu B.
3. Otočte přístroj CROSSLINE P2 GREEN o 180° a vyznačte bod ④ na stěnu A.
 - Změřte vertikální vzdálenost ①-④ vyznačených bodů ①-④ a vertikální vzdálenost bodů ②-③.

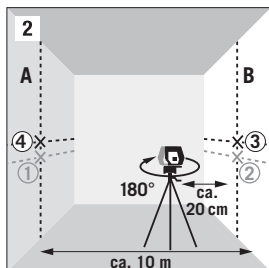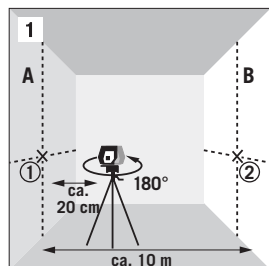

- Vyznačte středový bod vzdálenosti d_1 a d_2 .
- Když referenční body ① a ③ leží na různých stranách středového bodu, je nutné odečíst vzdálenost d_2 od vzdálenosti d_1 .
- Když referenční body ① a ③ leží na stejných stranách středového bodu, je nutné sečíst vzdálenosti d_2 a d_1 .
- Výsledek vydělte dvojnásobkem hodnoty délky místnosti.

Když je výsledek větší než 4 mm, je nutné přístroj seřídit a obrátte se pak na svého prodejce.

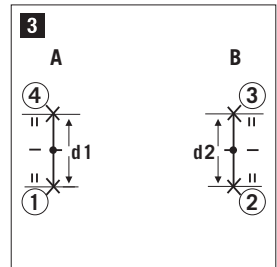



9. Údržba, skladování a přeprava

9.1 Čištění

- Nečistoty otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte výstupní otvory laseru a v případě potřeby je důkladně vyčistěte. Nedotýkejte se skla prsty.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Přístroj se nesmí ponořit do vody!
- Znečištěné nebo mokré přístroje, díly příslušenství a přepravní obaly před zabalením přístroje vyčistěte a osušte. Vybavení opět zabalte teprve tehdy, když je zcela suché.
- Konektory udržujte v čistotě a chráňte před vlhkem.

9.2 Skladování

- Skladujte vybavení jen v rozsahu stanovených mezních hodnot teploty (viz kap. 3 / Technické údaje).
- Po delším skladování zkontrolujte před použitím přesnost měřicího přístroje.

9.3 Přeprava

9.3.1 Všeobecně

Silnými otřesy nebo pádem se přístroj může poškodit.

- Výrobek nikdy nepřpravujte volně. Vždy použijte originální obal nebo rovnocenný přepravní obal.
- Před přepravou měřicí přístroj vypněte. Při vypnutí se kynná jednotka zajistí a je tak chráněna před poškozením.
- Přístroj před uvedením do provozu zkontrolujte na možné poškození.
- Pravidelně kontrolujte nivelační přesnost přístroje (viz kap. 8 / Zkouška přesnosti).

9.3.2 Baterie / akumulátory

Při přepravě nebo zaslání baterií a akumulátorů odpovídá provozovatel za dodržení národně a mezinárodně platných předpisů a ustanovení.

- Před zasláním vyjměte z přístroje baterie.



10. Rozsah dodávky a příslušenství

10.1 Rozsah dodávky přístroje CROSSLINE P2 GREEN

- 1 liniový a bodový laser **CROSSLINE P2 GREEN**
- 3 tužkové baterie (AA)
- 1 laserové brýle **LB GREEN**
- 1 návod pro rychlé spuštění
- 1 kufřík
- 1 nástěnný držák **WH**

10.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ (volitelné vybavení)

Přijímač **REC LGDO**

Kompaktní stativ **FST**

Teleskopický stativ **TST**

Klíkový stativ **KST**

Stavební stativ **BST**

Upínací stativ **KLST**

Flexi lať **FL**

Měřická lať **ML 5**

Flexibilní nástěnný držák **FWH**

Náklonový klín **NK1**

Sada závitových adaptérů **GA-SET**

Zelené laserové ochranné brýle **LB GREEN**

Magnetický terč **ZLM GREEN**

Další informace k příslušenství naleznete na adrese www.sola.at.



11. Vyhledávání poruch

Chyba	Možná příčina	Odstranění
Přístroj se po uvedení do provozu ihned zase vypne	<ul style="list-style-type: none">➤ Baterie jsou vybité➤ Akumulátor je vybitý	<ul style="list-style-type: none">➤ Vyměňte baterii➤ Nabijte akumulátor
Laserové čáry blikají v sekundovém rytmu	<ul style="list-style-type: none">➤ Přístroj mimo rozsah samonivelace	<ul style="list-style-type: none">➤ Přístroj horizontálně vyrovnejte
Laserové čáry blikají po 4 sekundách	<ul style="list-style-type: none">➤ Přístroj se nachází v ručním režimu naklonění	<ul style="list-style-type: none">➤ Otočte vypínač, přepravní pojistku doprava (poloha vypínače OFF).
Laserové čáry blikají každých 30 sekund	<ul style="list-style-type: none">➤ Kapacita baterie nebo akumulátoru je pod 10%	<ul style="list-style-type: none">➤ Baterie nebo akumulátor vyměňte



12. Likvidace

Při neodborné likvidaci se můžete vy nebo třetí osoby těžce poranit a také znečistit životní prostředí. Při spalování plastových dílů vznikají jedovaté odpadní plyny, z kterých mohou osoby onemocnět. Baterie/akumulátory mohou explodovat, když jsou poškozeny nebo se silně zahřejí, a přitom způsobit otravu, popálení, poleptání nebo znečištění životního prostředí. Nezodpovědnou likvidací umožníte neoprávněným osobám používat výrobek v rozporu s určením.

Měřicí přístroje, příslušenství a obaly musí být odevzdány k ekologické recyklaci.



Výrobek a příslušenství, především baterie a akumulátory, nesmí být likvidovány jako domovní odpad.

- Zlikvidujte výrobek a příslušenství odborným způsobem.
- Dodržujte předpisy pro likvidaci příslušné země.

Váš distributor společnosti SOLA převezme baterie a vysloužilé přístroje zpět a odevzdá je k odborné likvidaci.

Jen pro země EU



Elektrické přístroje nesmí být likvidovány jako domovní odpad!

Podle Evropské směrnice 2002/96/ES o elektrických a elektronických vysloužilých přístrojích a její implementace do národního práva musí být již provozu neschopné elektrické a elektronické vysloužilé přístroje shromažďovány odděleně a odevzdány k ekologické recyklaci.



13. Záruka výrobce

„Výrobce zaručuje původnímu kupci zřejmému ze záručního listu (prvnímu kupujícímu) bezchybnost přístroje na dobu dvou let od předání, s výjimkou baterií. Záruka je omezena jen na opravy a / nebo náhradu podle volby výrobce.

Tato záruka se nevztahuje na nedostatky následkem neodborného zacházení kupujícím nebo třetí osobou, známky přirozeného opotřebení a optické vady, které neovlivňují použití přístroje. Nároky plynoucí z této záruky lze uplatnit, jen když je spolu s přístrojem odevzdán záruční list vyplněný prodávajícím a opatřený datem a firemním razítkem.

Při nároku na záruku uhradí výrobce přepravní náklady. Doba trvání záruky se neprodlouží opravami nebo pracemi na náhradních dílech, které proběhly v rámci záruky.

 
Další nároky jsou vyloučeny, pokud jejich vyloučení není v rozporu se závaznými národními předpisy. Výrobce především neručí za přímé nebo nepřímé škody způsobené vadou nebo za následné škody, ztráty nebo náklady v souvislosti s použitím přístroje nebo kvůli nemožnosti použít přístroj pro nějaký účel. Mlčenlivý souhlas s použitím nebo vhodností k určitému účelu je výslovně vyloučen.“



14. ES prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité



My/We/Nous **společnost SOLA-Messwerkzeuge GmbH, A-6840 Götzis, Austria**

prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výrobek(ky)
declare under our sole responsibility that the Product(s)
prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výrobek(ky)

CROSSLINE P2 GREEN

na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají následujícím normám.
To which this declarations relates is in conformity with the following standards.
Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes.

CROSSLINE P2 GREEN:

EN 60825-1:2014

EN 61326-1:2013

EN 61010-1:2010

Podle ustanovení směrníc(e)
Following the provisions of Directive(s)
Conformément aux dispositions de(s) Directive(s)

Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh 2014/35/EU

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

Mag. Wolfgang Scheyer CEO

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Austria
Phone +43(0)5523 53380, sola@sola.at, www.sola.at